

## Vadný tlakový senzor u ABS/ESP ATE MK 60

### Výměna hydraulického bloku ABS MK 60

Pokud se rozsvítí varovná kontrolka ABS a v paměti závad řídicí jednotky jsou uložena následující chybová hlášení typu:

- Snímač brzdového tlaku 1 - G201
- Vadný snímač brzdového tlaku
- Porucha snímače tlaku
- Nevěrohodný signál snímače tlaku
- Chybové kódy jako C-01435, C-1246, C-1288, C-24096, C-059B, 5E20 atd.,

odkazují tato chybová hlášení na vadný snímač tlaku v hydraulickém bloku ABS.



Dříve bylo možné provést opravu pouze za cenu výměny kompletního ABS modulu sestávajícího se z HCU (Hydraulického bloku) a ECU (Elektronické řídicí jednotky).

Jako cenově výhodnou alternativu máme v nabídce, jako samostatný náhradní díl, hydraulický ventilový blok (HCU) s integrovaným snímačem tlaku a čerpadlem.

Hydraulický ventilový blok lze tedy vyměnit samostatně a to při zachování sériově zabudované elektronické řídicí jednotky ABS.

Aby se po montáži usnadnil následný proces odvzdušňování brzdového systému, je hydraulický ventilový blok již předem naplněn brzdovou kapalinou.

Při výměně a odvzdušňování je třeba dodržovat pokyny příslušného výrobce vozidla.

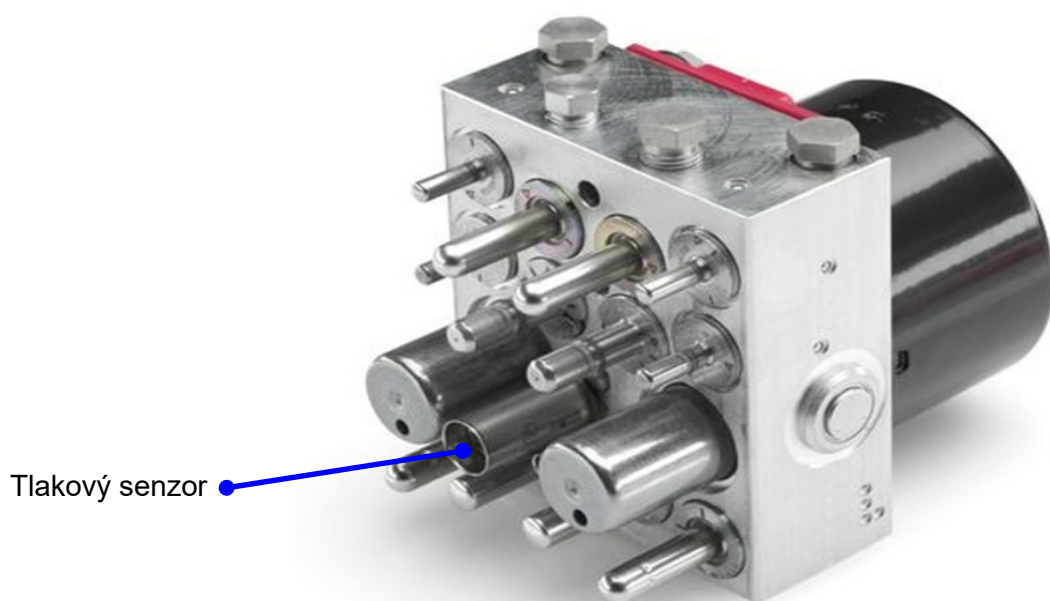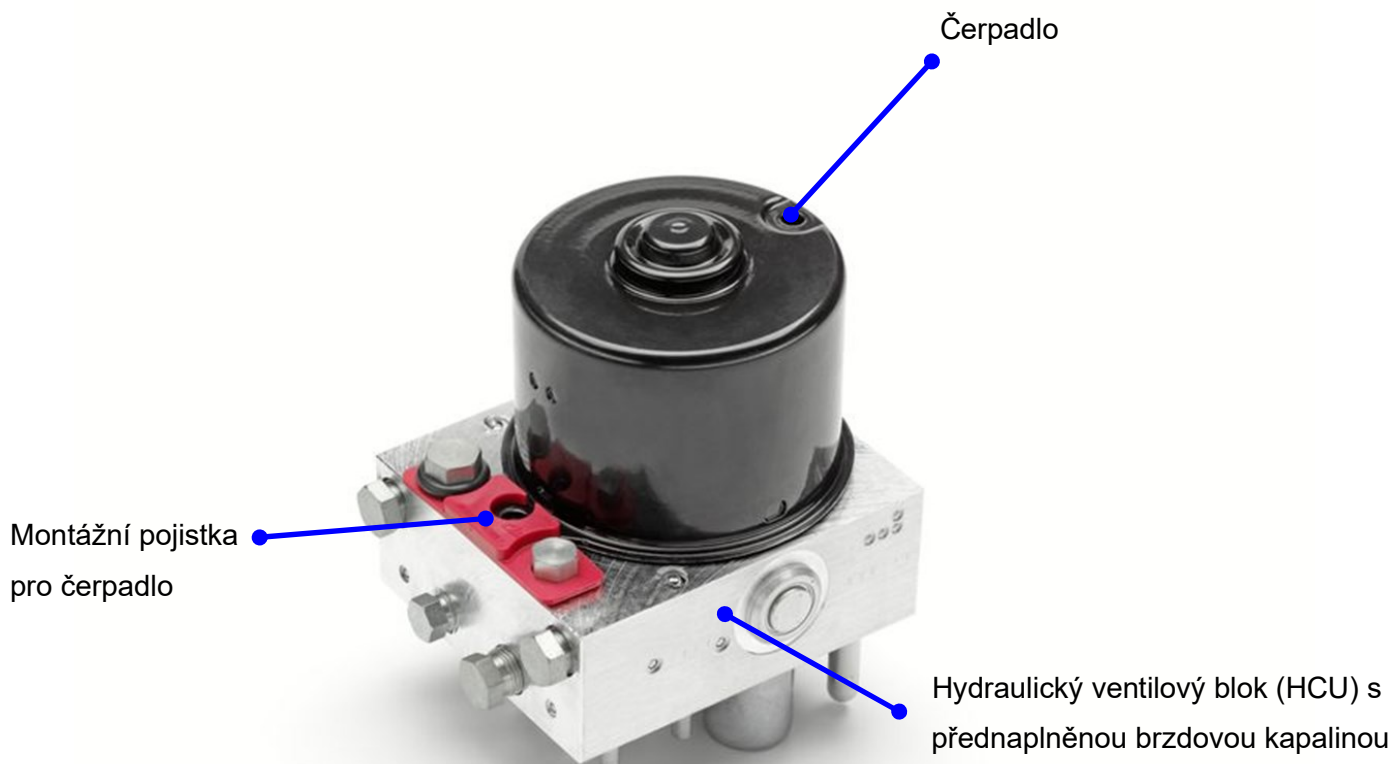


Hydraulický ventilový blok ATE MK 60 je k dispozici pro následující typy vozidel:

Výrobce	Modelová řada	OE číslo	ATE číslo dlouhé / krátké
<b>AUDI</b>	A3 Limousine, A3 Sportback	1K0 698 517 B	24.9145-0001.2 / 399005
<b>BMW</b>	1 řada Limousine E81, E87, Coupe E82, Cabrio E88, 3 řada Limousine E90, Touring E91, Coupe E92, Cabrio E93	34 51 6 797 896 34 51 6 863 354 34 51 6 862 870	24.9145-0003.2 / 399007
<b>FORD</b>	C-MAX I, FOCUS C-MAX, FOCUS II, KUGA I	8M51-2B373-AA 1692659	24.9145-0004.2 / 399008
<b>MAZDA</b>	různé modely	DJY6437A0	24.9145-0002.2 / 399006
<b>MAZDA</b>	různé modely	BRYV37A0	24.9145-0004.2 / 399008
<b>SEAT</b>	ALTEA, LEON II, TOLEDO III	1K0 698 517 B	24.9145-0001.2 / 399005
<b>ŠKODA</b>	Octavia II	1K0 698 517 B	24.9145-0001.2 / 399005
<b>VOLKSWAGEN</b>	CADDY III, EOS, GOLF Plus, GOLF V, GOLF V Variant, JETTA 5, TOURAN I	1K0 698 517 B	24.9145-0001.2 / 399005
<b>VOLVO</b>	C30 Coupe, C70 II Cabrio, S40 II, V50	36001319	24.9145-0005.2 / 399009

Přesné přiřazení dílů je vždy nutné ještě zkontrolovat a porovnat s příslušnými údaji o vozidle před a po zakoupení dílu, protože pokud by byl obal již otevřen a rozbalen, není možné díl vrátit nebo vyměnit.

Všeobecné Montážní video

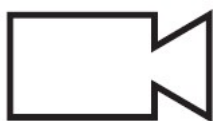

Všeobecné Montážní video  
(součástí dodávky)

